


# DIGITUS® Scatola per guida top-hat in fibra ottica, MM-OM4, assemblata, con adattatore SC e pigtail

DN-963850-4

EAN 4016032493129

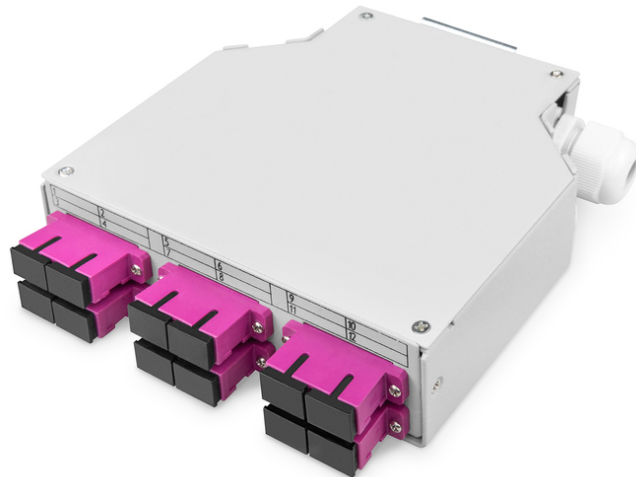

## Fiber DIN Rail Box, Preassembled, MM OM4, 6 SC DX with Pigtails and Couplers

La scatola da guida top-hat per fibre ottiche è un alloggiamento speciale e compatto per la gestione, la distribuzione e la protezione efficiente dei cavi in fibra ottica in ambienti industriali e di telecomunicazione. È progettata per essere montata su una guida DIN ed è quindi ideale per l'installazione in armadi elettrici, pannelli di controllo e scatole di distribuzione. Il box viene fornito preconfigurato con i principali componenti in fibra ottica, tra cui adattatori, pigtail e vassoi di giunzione, fornendo una soluzione pronta all'uso che consente una rapida installazione e garantisce una connettività affidabile. Il design salvaspazio consente di montarlo in modo ordinato accanto ad altre apparecchiature senza ingombrare lo spazio di installazione. Le funzioni di gestione dei cavi contribuiscono a mantenere l'integrità delle connessioni in fibra ottica e a prevenire la degradazione del segnale.

**La scatola per guide top-hat in fibra ottica preassemblata, con gli adattatori e i pigtail preinstallati, è rapidamente pronta per l'uso e garantisce tempi di configurazione minimi. Fornisce una protezione affidabile per le connessioni in fibra ottica in ambienti industriali e di telecomunicazione. Questa soluzione assicura una distribuzione efficiente e organizzata delle fibre e una facile manutenzione ed è perfetta per le applicazioni ad alte prestazioni con limiti di spazio.**

- Numero di connessioni: 6
- Adatto per la giunzione di cavi di installazione
- Capacità: fino a 12 fibre
- Tipo di fibra: multimodale
- Classe di fibra : OM4
- Struttura della fibra: 50/125  $\mu$ m
- Dotato di adattatore SC-Dx e pigtail SC
- Adattatore: SC Duplex con manicotti in ceramica
- Lunghezza del pigtail in fibra: 2 m
- Diametro del pigtail in fibra: 0,9 mm
- Alloggiamento: acciaio
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Ingresso cavi: due aperture per l'ingresso dei cavi e un pressacavo M20
- Scarico della trazione: attraverso il pressacavo
- Temperatura - Funzionamento °C -20 °C - 60 °C
- Temperatura - Stoccaggio °C -20 °C - 60 °C
- Dimensioni: 135 x 38 x 141 mm

### Package contents

- 1 box top-hat a fibre ottiche, OM4, assemblato, con adattatori SC e pigtail.

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.99	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Net single without Packaging	1	0.90	13.00	12.50	3.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, in particolare durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)